



Первый запуск и главное окно программы

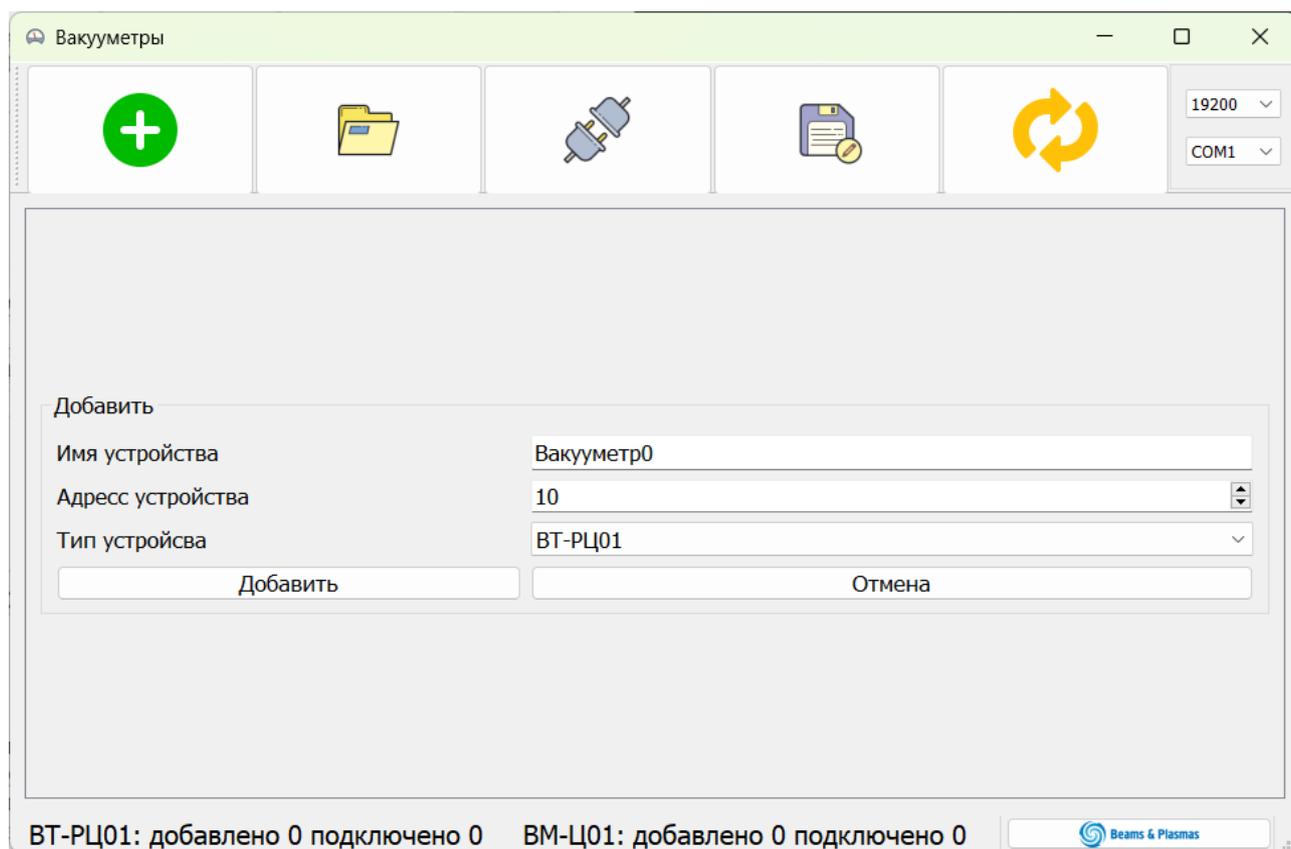

Кнопки главного меню

- 1) Добавить — открывает панель добавления нового вакуумметра
- 2) Открыть — позволяет загрузить ранее сохраненный проект
- 3) Соединение — открывает или закрывает соединение по com порту
- 4) Сохранить — позволяет сохранить проект в файл
- 5) Обновить — список подключенных устройств имитации com портов
- 6) Настройки — Настройки соединения, скорость и название порта

Для начала работы следует добавить требуемое количество вакуумметров, меню добавления устройства содержит пользовательское имя устройства, его адрес и тип (BT-PC01 или BM-PC01)

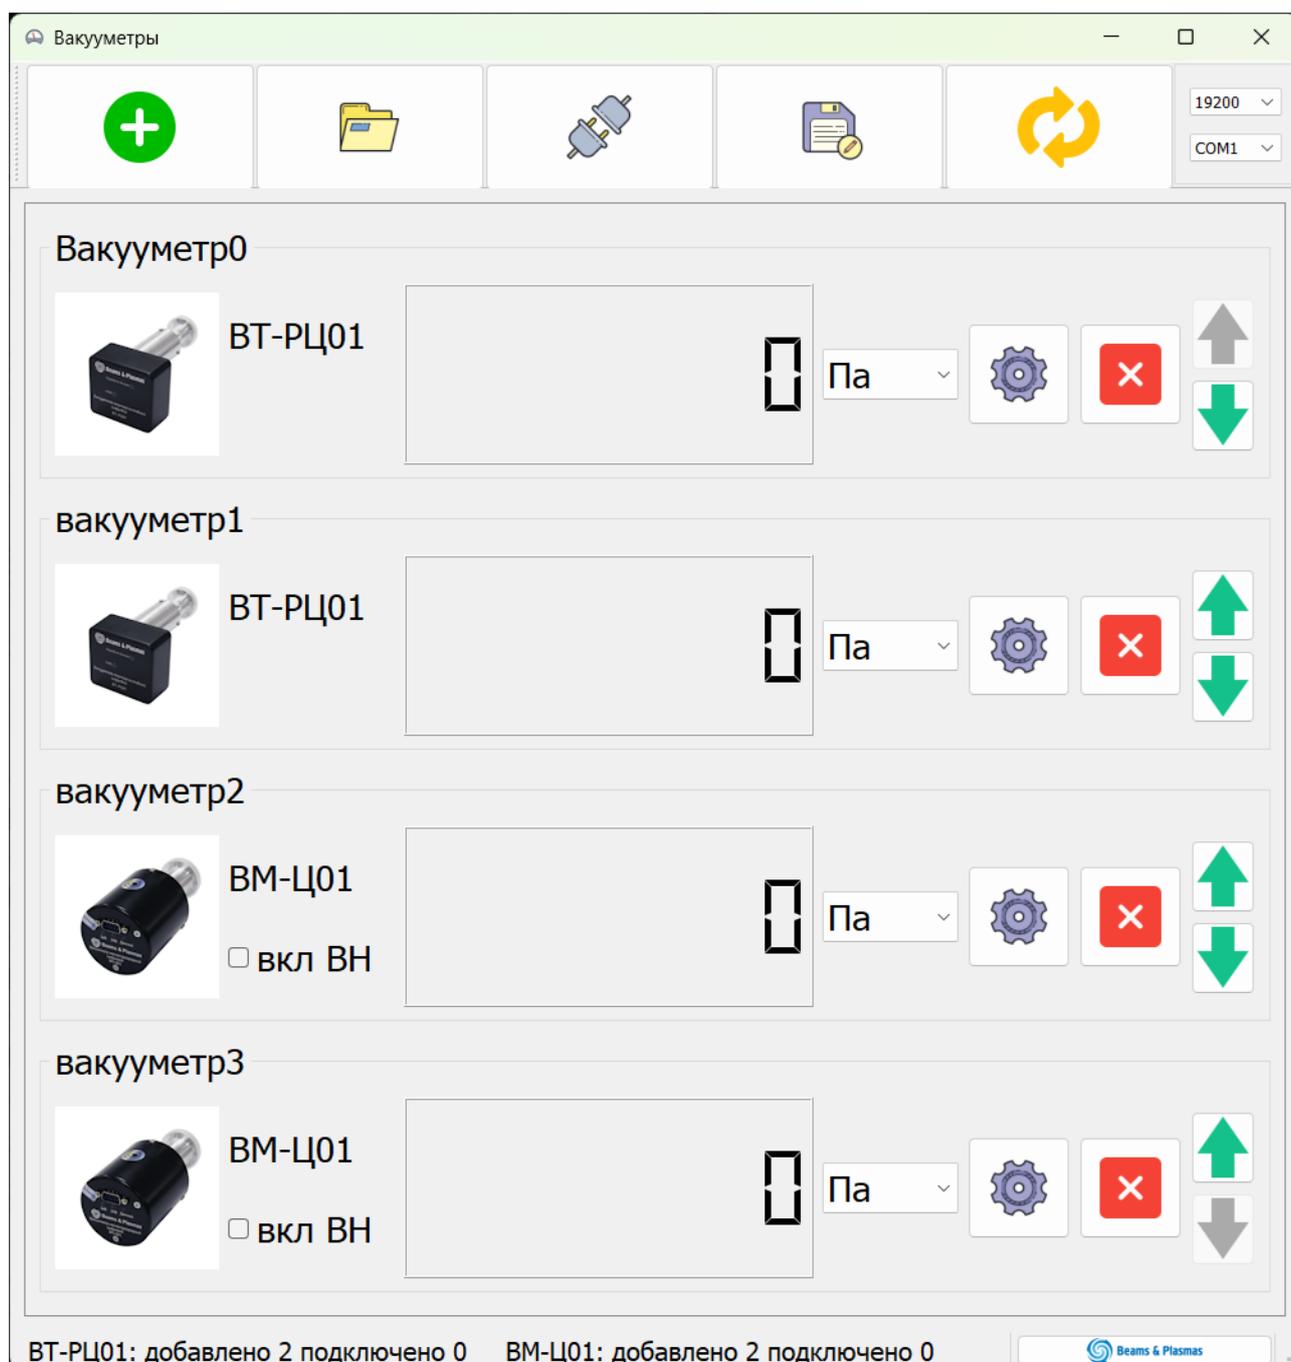

Каждый вакуумметр может отображать показания в трех различных единицах измерения (Паскаль, торр, бар), для смены единиц измерения нужно переключить значение в выпадающем меню после индикатора. Для датчиков типа VM-C01 предусмотрено включение и отключение высокого напряжения.

После настройки соединения и добавления необходимого количества датчиков, следует нажать кнопку соединить, для связи с датчиками, если шибок нет, индикаторы будут показывать текущие показания, при ошибках связи окно датчика станет красным.

В момент работы, можно добавлять новые панели датчиков, а также удалять и перемещать положение в списке.